

譜面台用ライト

MSL-40 をお使いのお客様へ

MSL-40 不具合修正のお願い

拝啓、平素より弊社商品をご使用頂きありがとうございます。

この度は、ご使用して頂いている譜面台用ライト MSL-40 に不具合が有る事が分かりました。

つきましては、不具合箇所を修正改善する事と致します。

お使いの譜面台用ライト MSL-40 を弊社までお送りください。不良個所を修正させて頂いた後、ご返却いたします。

不具合・修正改善内容につきましては別紙をご覧ください。

お客様には大変ご迷惑をお掛けします。事故を避けるためにご対応いただけます様お願い申し上げます。

敬具

2019年12月20日

オオハシ産業株式会社
代表取締役 大橋 一之

記

商品お送り先 お問い合わせ先

〒486-0958

愛知県春日井市西本町3-197

オオハシ産業株式会社

電話番号 0568-32-0021

メールアドレス info@o-hashi.jp

以上

譜面台用ライト

MSL-40 不具合修正

2019年12月20日


不具合内容

ライトの ON/OFF スイッチ下部の電源コード挿入部でショートする。

写真 やじるしの箇所



正面からの写真

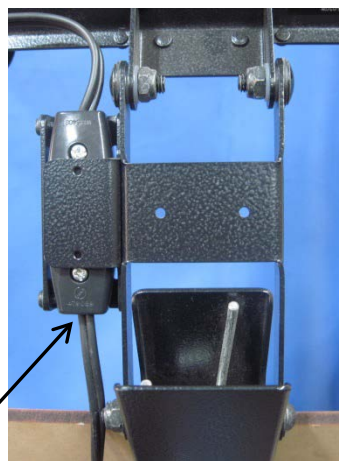

裏側からの写真

不具合の原因

この商品の使い方として、電源コードが常にスイッチの所からぶら下がる状態です。したがって電源コードの重さがスイッチ内部の電源コード末端の端子部分に常に引っ張る力として加わり、長い年月の間に導線部分が引っ張り出され、限界を超えると隣同士の導線が短絡しショートする。

修正内容

引っ張り出された導線部分を正常な状態に整えた後、電源コードの重さが直接末端の端子部分に掛からない様に電源コードを一旦別の場所に固定する。



修正後の状態（裏側）

以上